

Původ vozidla: ze zaměstnaneckého programu výrobce ŠKODA AUTO

Servisní historie:

Digitální servisní plán	Termín přijetí: 2019-11-25	Stav km: 3	Č. zakázky: 316723	Potvrzení servisních úkonů: Prohlídka předprodejni
-------------------------	-------------------------------	---------------	-----------------------	---

#
1 Popis Prohlídka předprodejni

Reklamac	Termín přijetí: 2020-10-06	Stav km: 12470	Č. zakázky: 323369	ID reklamac: 127866922
----------	-------------------------------	-------------------	-----------------------	---------------------------

Reklamac zákazníka	motor má nepravidelný chod
Kódování zákazníka	Motor > Provoz motoru > Běh motoru
Zjištění servisní dílny	Ověření závady, RVZ zjištěny závady z TPI P008800 a P008700. Postup opravy dle TPI, palivo odpovídá normě EN590, provedena kontrola tlaku paliva dle pokynů v řízeném hledání závad. Tlak paliva v pořádku výsledek testu tlaku paliva doporučena výměna regulačního ventilu N276. Opraveno výměnou ventilu N276. [2058432/1 Vadná funkce palivového systému u motorů TDI common rail (ČR)]
Kódování dílny	Oprava podle TPI
Náhradní díl použitý k odstranění závady	04L-130-764-B-

Faktura	Termín přijetí: 2020-10-06	Stav km: 12470	Č. zakázky: 323369	Č. faktury: GA20362	Pozn. Záruka/kulance
---------	-------------------------------	-------------------	-----------------------	------------------------	-------------------------

Pracovní pozice						
#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	01500000	RVZ / diagnostika .	-	0000		0
2	27068950	Akumulator nabíjet	-	0000		0
3	10012950	Motor čistit	-	0000		0
4	20030199	Palivový systém kontrola	-	0000		0
5	23711980	Ventil regulace tlaku d+n	-	0000		0
6	23731930	Rozdelovací lista paliva d+n	-	0000		0